

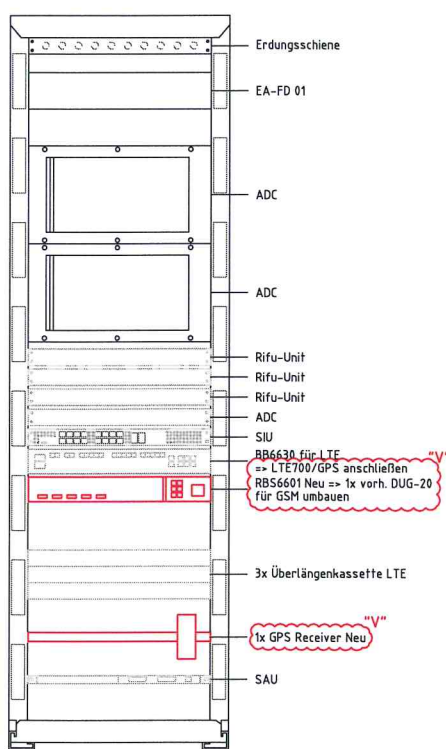
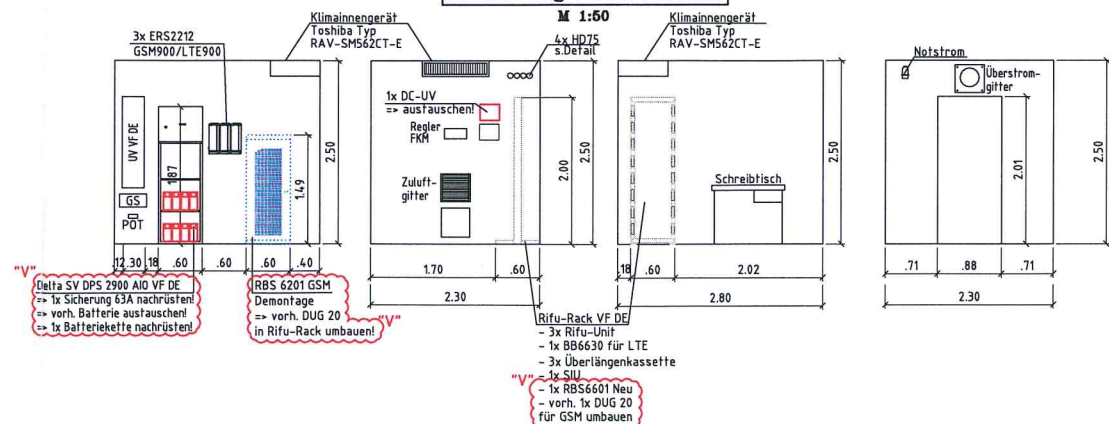

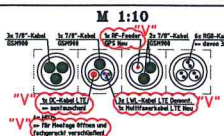
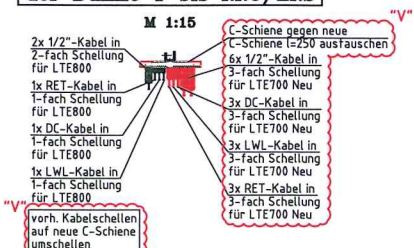
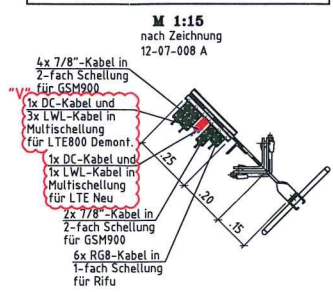
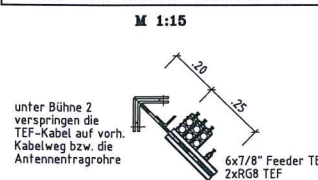
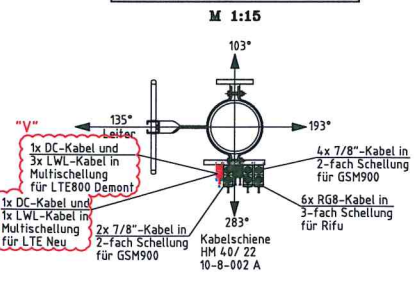
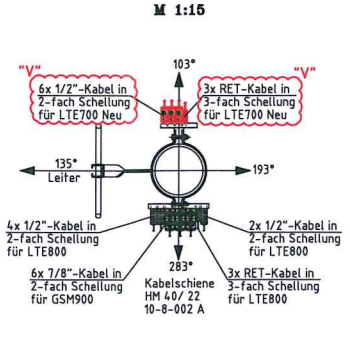
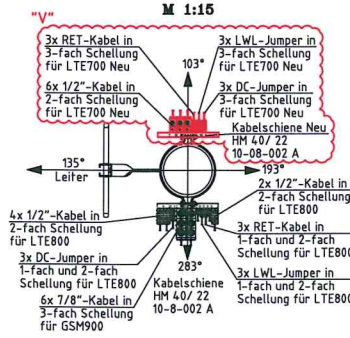


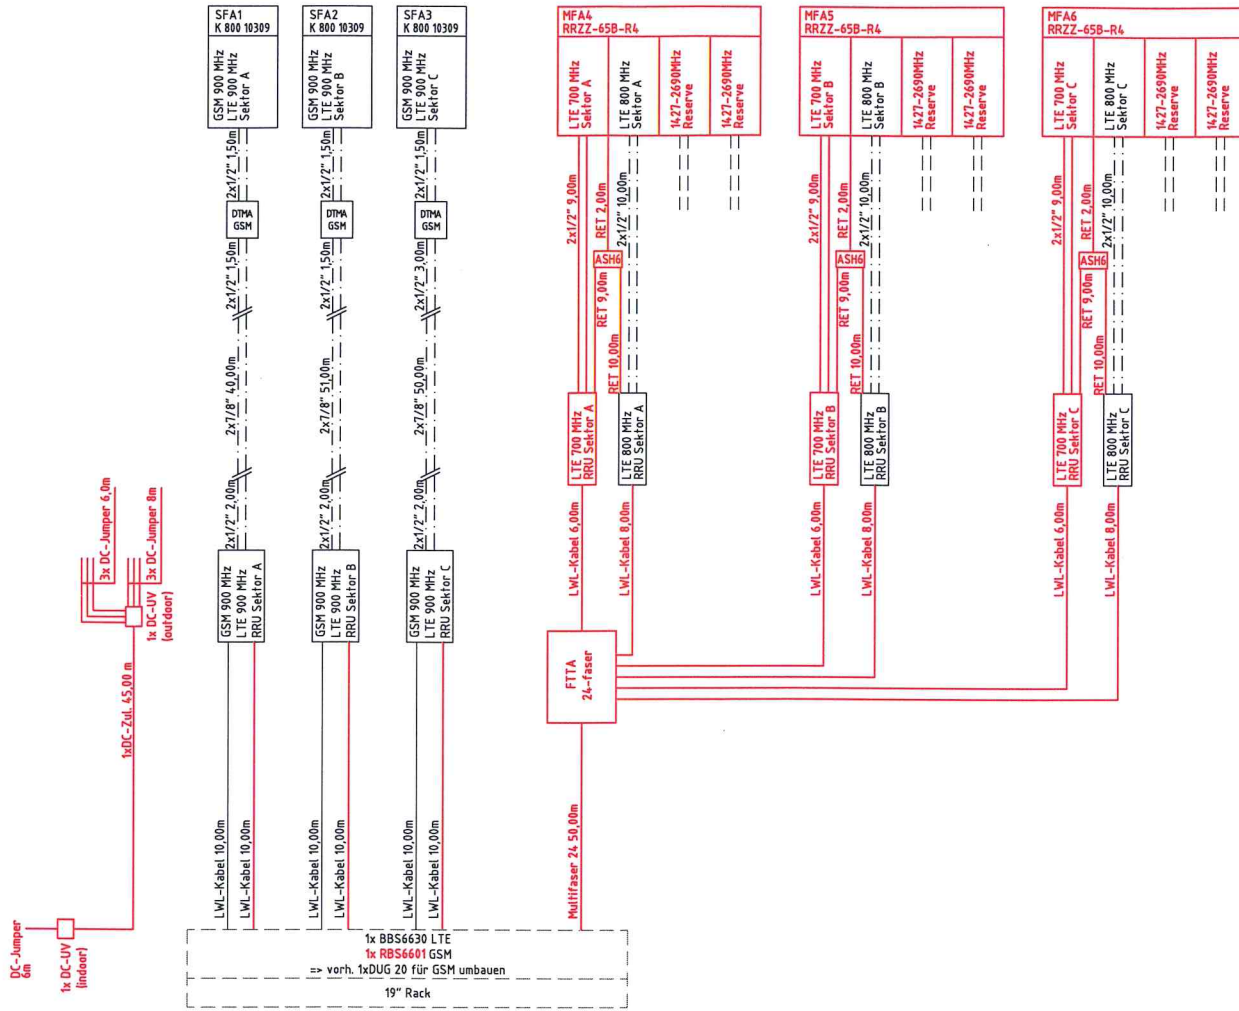

- Demontage:**
- 3x Sektorantenne K 800 10698
 - 1x LWL-Kabel für LTE800
 - 1x DC-Kabel für LTE800 inkl. DC-Jumper
 - 1x DC-UV outdoor
 - 1x DC-UV indoor
 - 1x RBS 6201 GSM
- Neu:**
- Antennen**
- 3x RAZZ-65B-R4 inkl. Offset
 - 3x ANT-SHARING-HUB-6
- Systemtechnik**
- 3x ERS217 B28A für LTE700
 - 1x FTTA-Box
 - 1x DC-UV mit 6 Sicherungen
 - 1x DC-UV im Betriebsraum
 - 1x RBS5601 => vorh. 1x DUG 20 für GSM umbauen
 - 1x Batteriestrang in Delta A10 austauschen
 - 1x Batteriestrang in Delta A10 nachrüsten
 - 1x Sicherung 63A in Delta A10 nachrüsten
- Kabel/Kabelweg**
- 1x Multifaserkabel mit 24 Fasern
 - 6x LWL-Jumper
 - 1x DC-Kabel
 - 6x DC-Jumper
 - 3x LWL-Jumper für GSM900
 - 6x 1/2"-Jumper für LTE700
 - 3x RET-Kabel für LTE700
 - 3x RET-Kabel für LTE800
 - 3x RET-Kabel für LTE700/LTE800
 - 3-fach Kabelschelle für 1x LWL- und 1x DC-Kabel
 - 3-fach Kabelschelle für LWL-Jumper
 - 3-fach Kabelschelle für DC-Jumper
 - 2-fach Kabelschelle für 1/2"-Kabel
 - 3-fach Kabelschelle für RET-Kabel
 - Kabelschiene HM 40/22 10-08-002 A
 - 1x HD75 für Montage öffnen und fachgerecht verschließen!
- Sonstiges**
- Blitzschutz neu verlegen => Kein Protokoll vorh.
 - neue Bauteile in den Blitzschutz einbinden
 - Lampe tauschen
- Bestandsmängel:**
- kein Blitzschutzprotokoll vorhanden
 - Federreste ehemals E-Plus hängen am Mast
 - Metallteile liegen herum
 - Container beschädigt
 - Kabelkanaldeckel fehlt
 - Schlüssel für Delta A10 fehlt
 - Abdeckung Steigschutzschloss defekt
 - Wespennest
 - Deckel von RRUS11 LTE800 (Sektor 2) fehlt
 - Rauchmelder ohne rotes Kabel
 - Leuchtmittel ohne Abdeckung
 - kein SLS in ZAS
 - Außenleuchte demontiert und Stromkabel abgeschnitten (ohne Isolierung)
 - C-Schienen nicht geerdet

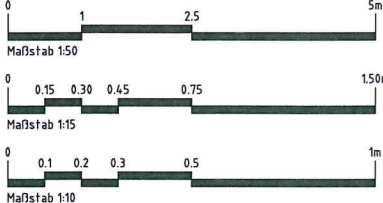

Dieser Plan dient nur zur Freigabe/Prüfung
und ist nicht für den Bau bestimmt!

V	07.02.20	MP / FSP	AP VF DE: Neubau LTE700, Umbau LTE800					
U	18.01.16	BAT / FSP	Ausführungsplan Feederanrüstung GSM900 erstellt					
T	07.12.11	LS/IPG-S	Bestandsplan erstellt					
S	12.09.11	SPD/IPG-S	Höhen angepasst; Antennenfabelle aktualisiert.					
R	18.07.11	ME/IPG-S	GSM Quasi-Schaltbild eingezeichnet					
Index:	Datum	Name	Beschreibung					
 Vodafone GmbH Niederlassung Süd-West Ingersheimer Straße 20 70499 Stuttgart Herr Kurzawa Tel.: 0711 / 13 96 - 31 64 email: vodafone@vodafone.com								
Planen:	 FSP-services GmbH Kastfenbauerstr. 2 81677 München		Hr. Breyer Tel.: 089 / 453 058 - 40 email: stb@fsp-services.de 07.02.2020 Datum: _____ geprüft: _____					
Standard:	1652 SXB E57 Levertswiller 1652 SXL E57 MII - 36m			Planungsphase: Realisat: Technikraum, Details Ausführungsplan				
Datum	Geschehn	Bütnr	Maßstab	1:5 1:10	Format:	Zeichnungs-Nr.	Index:	Blatt:
15.07.1998		Bütnr	1:50		A1	1652 -SXB-E57	V	von 2